

OXICORTES DEL HENARES, S.L.

C/ GRAFITO, 25
28850 TORREJON DE ARDOZ
MADRID

Peticionario: CARLOS SÁNCHEZ

Petitioner

S/REF: OXICORTE 70 mm

Order

ASUNTO: ENSAYOS DE DUREZA DE BORDE DE CORTE Y DE CALIDAD DE SUPERFICIE, SEGÚN UNE-EN 1090-2:2019 Y UNE-EN ISO 9013:2017, SOBRE MUESTRA DE CHAPA 70mm CORTADA POR OXICORTE
Subject



Realizado por: Laboratorio Metalúrgico SCI S.A.

Realized by



Ctra. Ajalvir-Torrejón Km 1,8
28864 Ajalvir (Madrid)

Teléfono: 34-91-884.43.93

laboratorio.madrid@scisa.es

IGNACIO GONZALEZ BARBERO

Responsable Laboratorio Metalúrgico

Entidad de Inspeccion:

Madrid a 03/03/2021

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (SPECIMEN RECEPTION):

En fecha 19/02/2021 se recibieron las siguientes muestras (Specimen received on 19/02/2021):

Nº Muestra: 210102-4 <small>Specimen nº</small>		Identificación cliente:(1) N/A <small>Client id</small>			
Descripción: CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE 200x200x70 mm CORTE OXICORTE <small>Description</small>			Tipo pieza: CHAPA DE 70 mm <small>Piece</small>		
Colada:(1) N/A <small>Heat</small>	Diámetro: ---mm. <small>Diameter</small>	Espesor: 70mm. <small>Thickness</small>	Ancho: 200mm. <small>Width</small>	Longitud: 200 mm. <small>Length</small>	
Identif. del material:(1) S355J2 <small>Material id.</small>		Norma material:(1) UNE-EN 10025 02 2012 <small>Material specification</small>			
Foto: --- <small>Photo</small>					
Observaciones: N/A <small>Remarks</small>					

ENSAYOS SOLICITADOS (TEST REQUESTED):

DUREZA VICKERS - VICKERS HARDNESS

ALTURA MEDIA DEL PERFIL (Rz5) - AVERAGE HEIGHT PROFILE (Rz5)

TOLERANCIA ANGULAR O DE PERPENDICULARIDAD (u) - PERPENDICULAR OR ANGULAR TOLERANCE (u)

OBSERVACIONES (OBSERVATIONS):

Nivel de Ejecución obtenido EXC4. Calidad de superficies de corte según tabla nº 9 de EN 1090

La incertidumbre asociada a los ensayos mecánicos son las siguientes:

The uncertainties associated with the mechanical tests are:

- | | | |
|---|---|--|
| - Tensión de Rotura (Tensile Strength): $\pm 0,2\%$ | - Resiliencia (Charpy) (ASTM): $\pm 2,14\%$ | - Durezas (Hardness) HV10: $\pm 3,4\%$ |
| - Alargamiento: $\pm 1,0\%$ | - Resiliencia (Charpy) (EN): $\pm 14,9\%$ | - Durezas (Hardness) HB 187,5: $\pm 4,3\%$ |
| - Límite Elástico (Yield Strength): $\pm 0,9\%$ | - Durezas (Hardness) HRC: $\pm 4,7\%$ | - Durezas (Hardness) HB-3000: $\pm 6,3\%$ |

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. (Indicated expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a factor of k UN Coverage = 2, which for a normal distribution provides UN Confidence level of approximately 95 %)

Los datos marcados con (1) han sido facilitados por el cliente, por lo tanto SCI no puede asumir responsabilidades sobre su veracidad

Los resultados de este informe, solamente afectan a las muestras recibidas (This report is only for the items listed in it)
Prohibida la reproducción parcial sin aprobación escrita de (Do not reproduce partially without written authorization from)

S.C.I. Servicios de Control e Inspección S.A.

ENSAYO DE DUREZA

HARDNESS TEST

INFORME DE ENSAYO: 210102LMEMAD-OT0001-IF-04

Report Number

REV: 0

COD. INTERNO: 210102LMEMAD-OT0001-HV06

Internal code

REV: 0

Fecha de ensayo: 03/03/2021
Test date

Cliente: OXICORTES DEL HENARES, S.L.
Client

Dirección ensayo: CR Ajalvir-Torrejón Km 1,8
Test address Pol. Ind. Los Madroños 2-4, 28864, AJALVIR, MADRID

Probeta Specimen	Muestra Specimen	Material Material	Norma ensayo Standart Test	Observaciones: Remarks
210102-4-1	210102-4	UNE-EN 10025 02 2012 - S355J2	UNE-EN ISO 6507 01 2018	---

EQUIPOS UTILIZADOS (Test Equipment)


Equipo Nº: EME07033-DUROMETRO WOLPERT **Tipo de dureza:** VICKERS
Equipment nº Hardness type

Penetrador: Pirámide de diamante 136° **Carga aplicada:** 10 Kgf
Indenter Applied Load

RESULTADOS (Results)

PROBETA Specimen	PUNTO Point Nº	DUREZA Hardness	PUNTO Point Nº	DUREZA Hardness	PUNTO Point Nº	DUREZA Hardness
210102-4-1	1	446 HV 10	2	410 HV 10	3	412 HV 10
	4	431 HV 10	5	357 HV 10	6	431 HV 10
	7	427 HV 10	8	404 HV 10	9	398 HV 10
	10	396 HV 10	11	372 HV 10	12	311 HV 10
	13	348 HV 10	14	311 HV 10	15	360 HV 10

CROQUIS (Sketch)

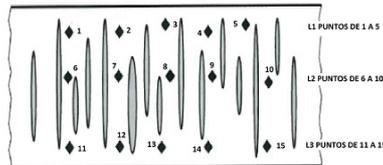

Operador SCI: EVA MAYO VAZQUEZ

Operator

Observaciones:

Remarks

SITUACIÓN DE LÍNEAS DE PUNTOS SEGÚN ESPESOR DE LA MUESTRA
(TABLA D.1 Y FIG. D.4, UNE-EN 1090-2:2019)

Espesor > 5mm = Línea 1 cerca del lado superior, línea 2 en el centro del espesor y línea 3 cerca del lado inferior.
La superficie de ensayo de la probeta, ha sido preparada según apartado D 2.4.

Fecha de ensayo: 03/03/2021
Test date**Cliente:** OXICORTE DEL HENARES
Client**Dirección de ensayo:** CR Ajalvir-Torrejón Km 1,8
Test address Pol. Ind. Los Madroños 2-4 28864, AJALVIR, MADRID

Probeta Specimen	Muestra Specimen	Material Material	Norma ensayo Test standard	Observaciones Remarks
---	210102-4	UNE-EN 10025 02 2012 S355J2	UNE-EN ISO 9013 2017	CHAPA 70 mm

EQUIPOS UTILIZADOS (Test Equipment)**Equipo nº:** RUGOSÍMETRO VR-E-03-011
Equipment nº**RESULTADOS (Results)**

PROBETA Specimen	SENTIDO DE MEDIDA Measuring direction	Rz (µm)	VALOR MEDIO Average value	RANGO* Rank*	CLASE DE EJECUCIÓN ** Class execution **
210102-4	TRANSVERSAL	28,06 / 29,91 / 37,83 / 34,53 / 33,16	32,70	1	EXC4

Observaciones:
Remarks

- Las probetas de ensayo han sido mecanizadas mediante corte metalográfico sin alterar el material.
- Las mediciones se han realizado según Pto. 6.2.2.3 de la norma UNE-EN ISO 9013:2017.

*RANGO ALTURA MEDIA DE PERFIL (Rz5) SEGÚN TABLA Nº 5 Y FIGURA Nº 13 DE LA NORMA UNE-EN ISO 9013:2017.

**CUMPLE CON LO INDICADO EN LA TABLA Nº 9 DE UNE-EN 1090-2:2019 (GAMA 4), REQUERIDA PARA CALIDAD EXC4.

Operador SCI: EVA MAYO
Operator

CR Ajalvir-Torrejón Km 1,8
Pol. Ind. Los Madroños 2-4
28864 – AJALVIR (MADRID)
Tlf: 918844393, Fax: 918844324

INFORME DE ENSAYO: 210102LMEMAD-OT0001-IF-04
COD.INTERNO: 210102LMEMAD-OT0001-TP04
Internal Code

REV: 0
REV: 0

Fecha de ensayo: 03/03/2021
Test date

Cliente: OXICORTE DEL HENARES
Client

Dirección de ensayo: CR Ajalvir-Torrejón Km 1,8
Test address Pol. Ind. Los Madroños 2-4 28864, AJALVIR, MADRID

Probeta Specimen	Muestra Specimen	Material Material	Norma ensayo Test standard	Observaciones Remarks
---	210102-4	UNE-EN ISO 10025 02 2012 S355J2	UNE-EN ISO 9013 2017	CHAPA 70 mm

EQUIPOS UTILIZADOS (Test Equipment)

Equipo nº: PROYECTOR DE PERFILES MEE-06-001
Equipment nº

RESULTADOS (Results)

PROBETA Specimen	SECCIÓN Nº 1 Section Nº 1	SECCIÓN Nº 2 Section Nº 2	SECCIÓN Nº 3 Section Nº 3	VALOR MEDIO Average value	RANGO * Rank *	CLASE DE EJECUCIÓN ** Class execution **
210102-4	0,491	0,349	0,364	0,401	2	EXC4

Observaciones:

Remarks


- Las probetas de ensayo han sido mecanizadas mediante corte metalográfico sin alterar el material.
- Las mediciones se han realizado sobre tres secciones próximas de la muestra, cada 20 mm y según Pto. 6.2.2.3., Fig. 12 de la norma UNE-EN ISO 9013:2017.

*RANGO TOLERANCIA ANGULAR O DE PERPENDICULARIDAD SEGÚN TABLA Nº 4 Y FIGURA Nº 12 DE LA NORMA UNE-EN ISO 9013:2017.
**CUMPLE CON LO INDICADO EN LA TABLA Nº 9 DE UNE-EN 1090-2:2019 (GAMA 4), REQUERIDA PARA CALIDAD EXC4.

Croquis:

Sketch

Espesor cortado, a mm	Δa mm
≤ 3	$0,1 a$
$> 3 \leq 6$	0,3
$> 6 \leq 10$	0,6
$> 10 \leq 20$	1
$> 20 \leq 40$	1,5
$> 40 \leq 100$	2
$> 100 \leq 150$	3
$> 150 \leq 200$	5
$> 200 \leq 250$	8
$> 250 \leq 300$	10

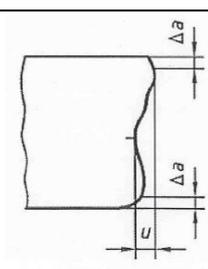

Corte vertical

Operador SCI: EVA MAYO
Operator